


	 <b>Windows 7 (64bit)</b>
<h2>スタートアップガイド</h2>	
<p>Windows7(64bit)搭載パソコンへの G-TRACE Light のインストール手順</p>	
<p>G-TRACE Light のインストールは、必ず本書の手順に従って行なってください。本書以外の手順では正常にインストールできない場合があります。</p>	
	
	


ソフトウェアをインストールする

※注意！インストールは、必ず本機とパソコンを接続する前に行ってください。


## 1. CD-ROM ドライブに「G-TRACE Light」を入れる

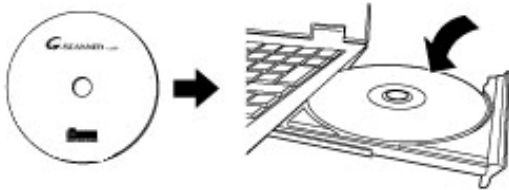


## 2. 「G-TRACE Light」のインストール

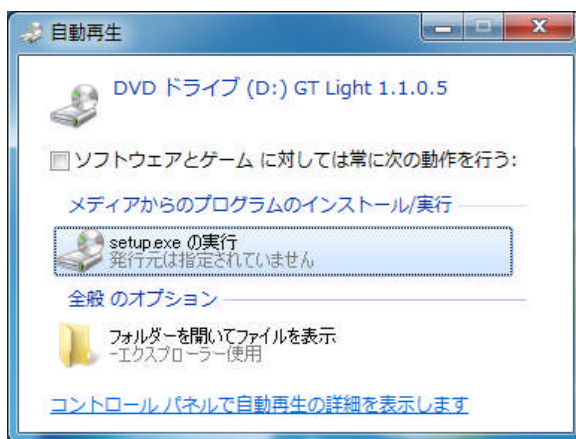

「setup.exe の実行」をクリックします。

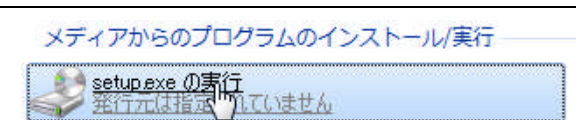


### 3. ユーザーアカウント制御

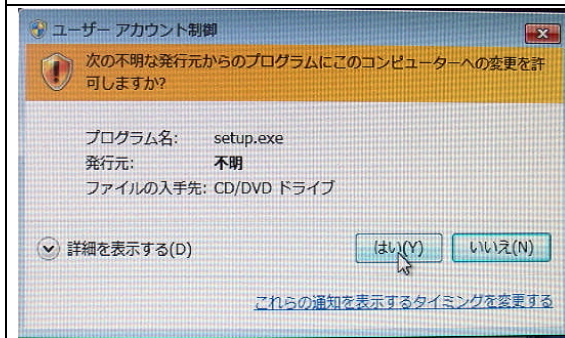


次の不明な発行元からのプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？

「はい(Y)」をクリックします。

### 4. G-TRACE Light のインストール準備

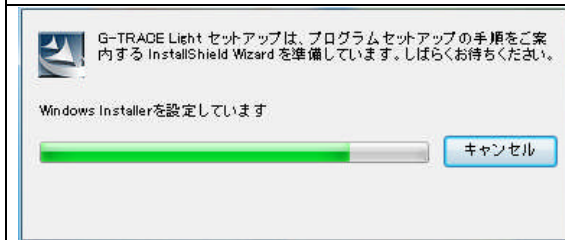


### 5. G-TRACE Light のセットアップが開始

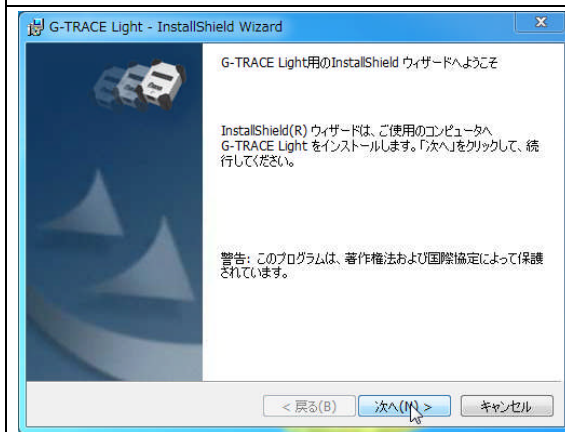


「次へ(N)」をクリックします。

## 6. 使用許諾契約の確認

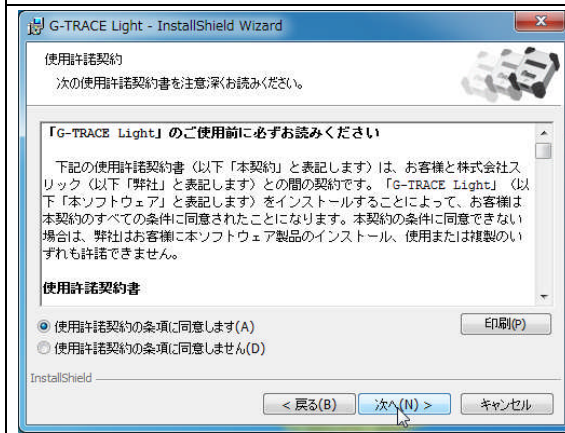

使用許諾の内容を確認し、同意いただける場合には「使用許諾契約の条項に同意します」を選択し、「次へ(N)」をクリックします。


## 7. インストール先のフォルダーを選択

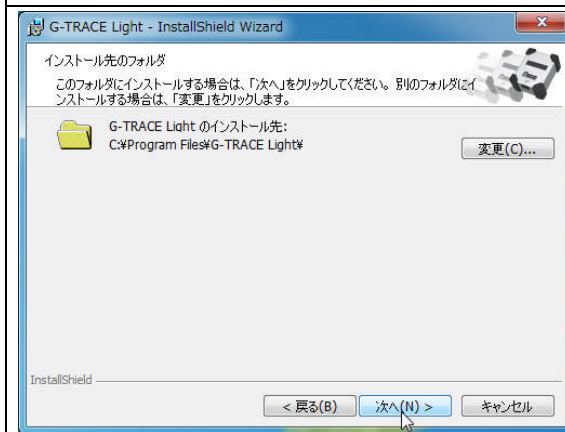

「G-TRACE Light」をこのフォルダーにインストールする場合は「次へ(N)」をクリックします。


別のフォルダーにインストールする場合は、「変更(C)...」をクリックします。

## 8. インストールするユーザーを選択

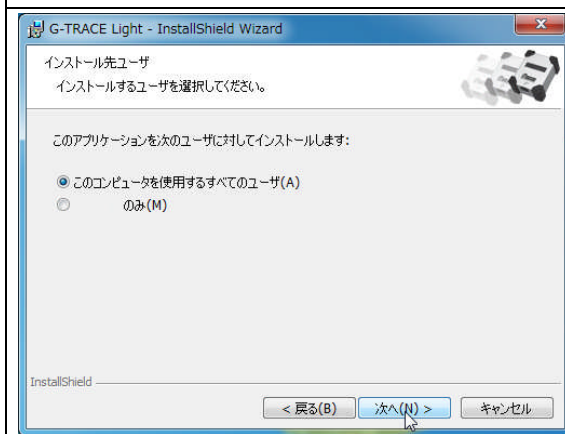

「このコンピュータを使用するすべてのユーザー」を選択し「次へ(N)」をクリックします。

## 9. インストール開始

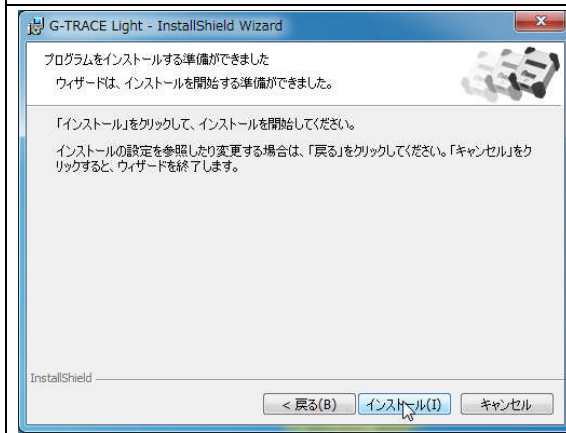


「インストール(I)」をクリックします。

## 10. デバイスドライバのインストールウィザード




「OK」をクリックします。

## 11. G-TRACE Light のインストール開始

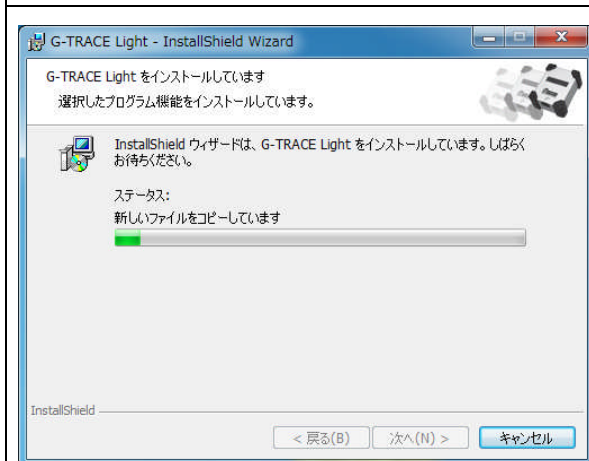

G-TRACE Light をインストールしています。


## 1 2 . G-TRACE Light のインストール完了

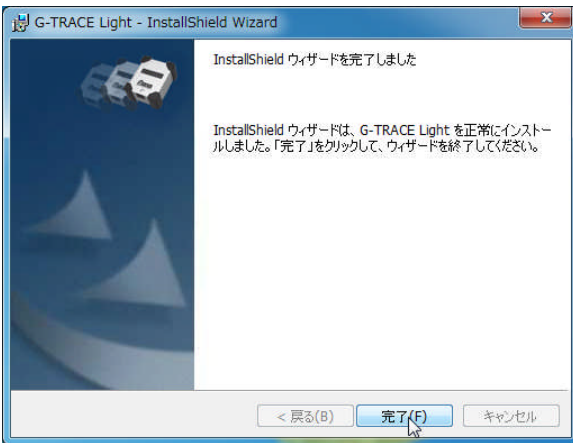

G-TRACE Light のインストールが完了しました。

「完了」をクリックします。


## 1 3 . ショートカットアイコンの確認

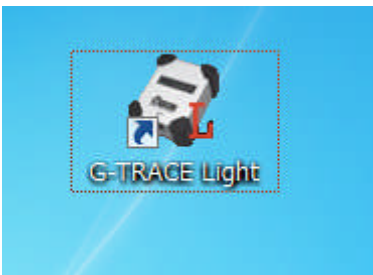

デスクトップ画面上に「G-TRACE Light」のショートカットアイコンが自動的に作成されます。

## デバイスドライバをインストールする

### 1. 「G-TRACE ドライバ」のインストーラを実行

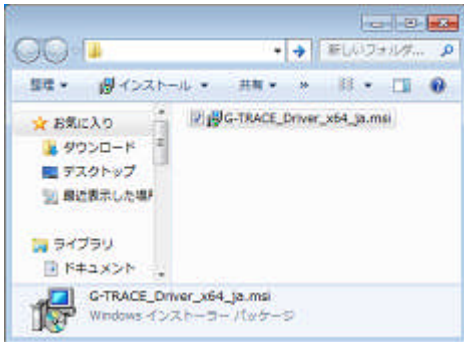

「G-TRACE\_Driver\_x64\_ja.msi」をダブルクリックします。

### 2. 使用許諾契約書の確認



使用許諾契約書を確認し、「使用許諾契約書に同意します(A)」にチェックを入れ、「インストール(I)」をクリックします。


### 3. ユーザーアカウント制御



次の不明な発行元からのプログラムがこのコンピューターへの変更を許可しますか？

「はい (Y)」をクリックします。

#### 4. Windows セキュリティ

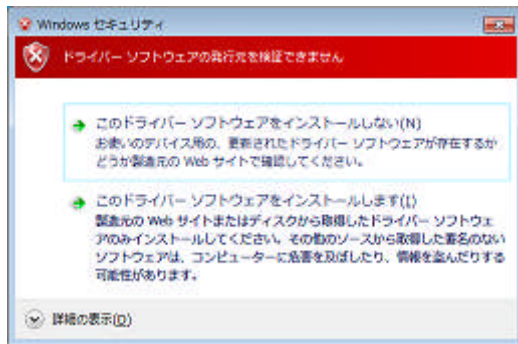

「このドライバソフトウェアの発行元を検証できません」と警告が表示されます。

「このドライバソフトウェアをインストールします(I)」をクリックします。

2回表示されますので、2回とも同様に操作します。

#### 5. インストール完了






「完了(F)」をクリックします。

パソコンと接続する


※注意！本機を使う時は、付属の USB ケーブルでお使いのパソコンと接続します。

1. パソコンと本体を接続します。

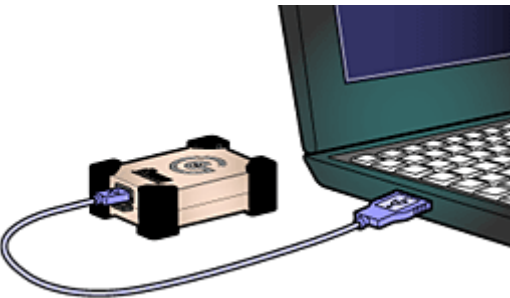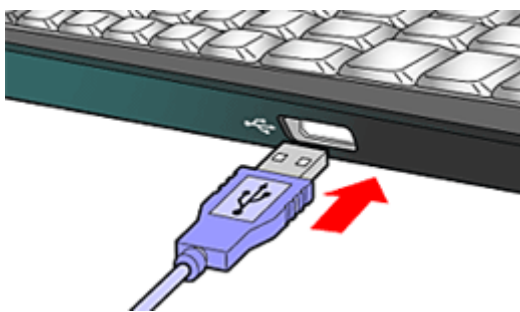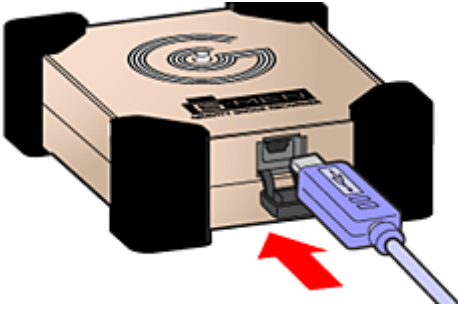

本体の USB コネクタとパソコンの USB ポートを付属の USB ケーブルで接続します。

## 2. デバイスドライバの自動インストール



デスクトップ画面右下にポップアップが表示されます。

